

6. 対策工効果の評価

現行対策工計画					施工区分				評価(案)	◎:効果大(東北太平洋沖地震時に影響なし) ○:効果を発揮 △:経過観察 ×:未施工、あるいは応急対策のみ		
No.	区分	工種	目的	優先度	施工区分	工種	数量	備考				
①	冠頭部拡大亀裂	排土工	拡大崩壊の頭部排土により安定化を図る。	応急対応	H21施工	法切工	281,293 m ³		2011年4月7日、東北地方太平洋沖地震の余震時に拡大崩壊の変位(陥没)、滑落崖の部分崩落はあったが、拡大崩壊全体が崩落することはなかった。排土工の効果が発現されたと判断される。	○		
		盛土工	排土工により発生する土砂を安定的に処理する。			切土工	64,051 m ³	無人化施工				
		緑化工	降雨による浸食と崩壊の防止を図る。			盛土工	346,324 m ³	(=土砂運搬)				
②	末端ブロック	杭打工	ダム湖に面した末端ブロックの着実な安定を図る。	応急対応	H21施工	杭打工	1,899.5 m	SDW-570CF同等, φ500-t40, N=50本, L=24~43	頭部排土工の切土法面には、平成21~22年度に緑化工が実施され、順調に生育し、崩壊などの発生はみられないことから工事効果が発現されている。また、切土底面(平坦面)にはアカマツを中心とした植生の侵入が顕著に認められる。	○		
		土留工	杭打工下流側の盛土部の安定を図る。			土留工	68.3 t	鋼製自在枠				
		山腹工	盛土、切土により斜面の安定化とともに、表面浸食を抑制する。			切土工	85,513.8 m ³					
		緑化工	現在実施中の末端ブロック法面のうち、緑化工未実施箇所の緑化。			盛土工	75,308.7 m ³					
③	末端部山腹～湛水池	山腹工	荒砥沢ダムに斜面の中で、未実施箇所について対策を導入し、土砂の流出を防止する。	B	未施工	暗渠排水管 フレコンパック	97.4 m 114 袋	(応急) フレコンパックによる土留工、暗渠排水管により排水を実施している。	土砂流出防止のための応急対策がなされているが、十分な機能を発揮するには至っていない。	×		
		湛水解消対策 (流路工等)	上流の湛水地の排水状況をモニタリングし、必要に応じて対策工を実施する。	C	H21・H23施工	集水井工	3 基	(応急) 集水井No.1:34.0m, No.2:19.0m, No.3:24.5m 排水ボーリング:95.4m, 78.4m, 49.9m, 66.2m	H21年に2基の集水井、H23年には集水井1基を追加して、排水ボーリングの再設置(φ90→300)により機能向上を図っているが豪雨時の湛水面の水位上昇がみられる。	△		
④	ヒアピクラ沢 流路沿い	緑化工	現在実施中の流路工沿いに緑化工を導入し、土砂流出防止を図る。	A	H26施工中				H26に施工したところであり、今後の推移を監視する。	△		
⑤	ヒアピクラ沢 流路沿い	山腹工	ヒアピクラ沢下流部左岸側の崩壊地に山腹工を導入し、土砂の流出防止を図る。	B	H25施工	緑化工	3,465.6 m ²	1号鋼製土留工:H=2.5m,L=71.8m,W25.1t 緑化マット伏工:A=3,465.5m ² 植生土のう水路工:L=22.8m 丸太柵工:L=748.7m 1号鋼製床固工:H=2.5m,L22.2m,W=20.9t 2号鋼製床固工:H=3.0m,L24.2m,W=25.2t 3号鋼製床固工:H=3.0m,L24.2m,W=20.5t 4号鋼製床固工:H=3.0m,L27.2m,W=21.9t 鋼製流路工:L=33.7m,W27.5t 高密度ポリエチレン管;L=40.0m	流路の固定が図られるとともに、周辺部の山腹面も安定している。 当初対象とした山腹面での崩壊は発生していないが、発生したとしても土砂を止めるポケットを確保していることから、対策工の機能を発揮している。	○		
⑥	地すべり地内 右岸流路沿い (下流部)	渓間工 (ダム工等)	右岸側流路の下流部は急傾斜を呈し、今後の浸食によって不安定化する危険があるため、渓間工を導入して恒久的な安定を図る。	B	H22・H23施工	床固工 流路工	4 基 83.6 m	・平成22年度 5号鋼製床固工:H=4.0m,L=50.2m,W=43.5t 6号鋼製床固工:H=4.0m,L=27.2m,W=20.9t 7号鋼製床固工:H=4.5m,L=28.9m,W=28.4t 鋼製流路工:L=27.7m ・平成23年度 8号鋼製床固工:H=2.5m,L=16.3m,W=10.3t 鋼製流路工:L=55.93m	鋼製床固工、鋼製流路工により、流路が固定され安定しており、工事効果が発揮されている。	○		
⑦	地すべり地内 右岸流路沿い (下流部)	山腹工	第1湛水池下流の右岸側には地すべり性崩壊が発達し、今後土砂流出のおそれがあるため、山腹工を導入して安定を図る。	B	未施工				地すべり変動はみられない。経過観察して対策の必要性を再検討する。	×		
⑧	地すべり地内 右岸流路沿い (上流部)	渓間工 (ダム・護岸工)	第1湛水池～第2湛水池間の流路については、⑥の区間に比べ勾配は緩いものの、今後の浸食状況によれば、土砂流出の危険があるため、浸食状況をモニタリングし、必要に応じて渓間工を導入する。	B	未施工			応急対策として、フレコンパック水路工にて、流路断面の確保を行っている。	応急対策であり、側方からの湧水による横浸食、流水による縦浸食がみられ、現行対策では機能が不足している。ヒアピクラ沢で実績のある鋼製床固工、鋼製流路工による流路の固定が必要である。	×		

既施工(永久対策)
未施工(応急対策のみ), あるいは施工中
未施工