

# 大規模崩壊地ホーキ籾の治山工事経過について

大井川治山センター 黒木健吾

## 1. はじめに

ホーキ籾は、大井川の支流である榛原川の上流部に位置する約26haにわたる崩壊地であり(図1)、センター発足(H13年)以降、下流部にダム4基、源頭部に山腹工約2.7haの治山工事を実施している。

このような大規模崩壊地の施工に当たっては、その復旧に長い年月を要するため、それに伴う問題への対応や工種の工夫を行う必要があった。



### 今回の目的

- 崩壊が拡大していた源頭部において、施工が完了したことから経過報告する。
- その経過を踏まえ、これまでの問題点を洗い出し、その対応について整理・考察を行い、今後の復旧対策につなげる。


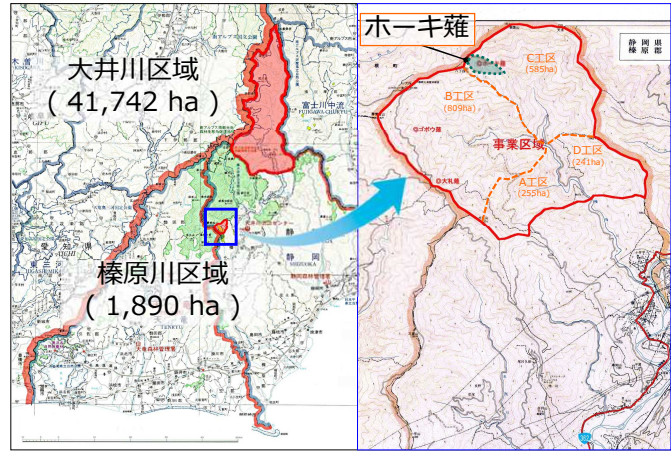


図1.大井川治山センターの事業地とホーキ籾の位置図


## 2. 源頭部の施工状況

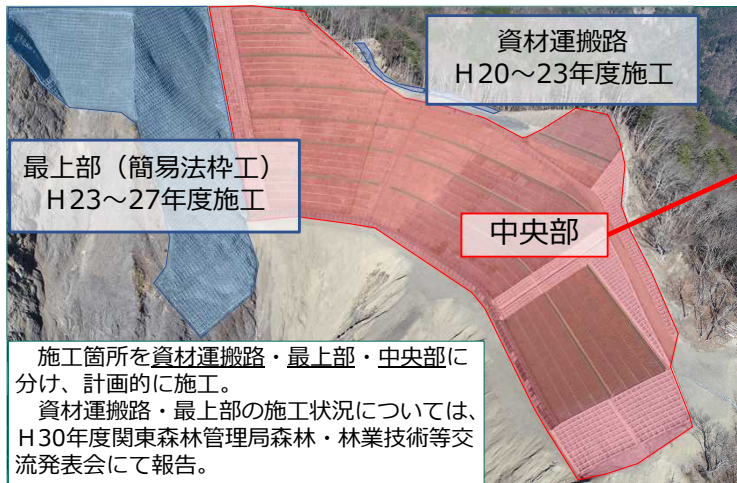

施工箇所を資材運搬路・最上部・中央部に分け、計画的に施工。  
資材運搬路・最上部の施工状況については、H30年度関東森林管理局森林・林業技術等交流発表会にて報告。

### 中央部の施工状況 (H28~R2年度)

- 施工した工種
  - ・簡易法砕工
  - ・鋼製かご砕土留工
  - ・鋼製筋工
  - ・モルタル吹付工
  - ・植生保護工 など
  - ・鋼製自在砕土留工
  - ・マット伏工
  - ・丸太筋工
  - ・鋼製筋工
- 発生した問題
  - ・法面における表面侵食による地形改変
  - ・法面における湧水の発生
  - ・寒風害等による植生マットの緑化不良
  - ・植生マットのシカによる食害

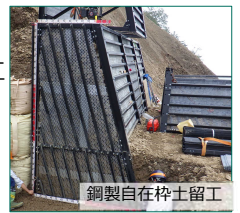

中央部においては、主に、

- ① **侵食** ② **シカによる食害** ③ **緑化不良**が問題となった。

➡ センターではどのような対策を行ったのか。


## 3. 問題への取組

### ① 侵食等への対応




受注者と協議し、**切土位置**(上写真)や**工種配置を変更**(土留工→簡易法砕工など)。工種については、施工性に優れたものを選択。

### ② シカによる食害への対応

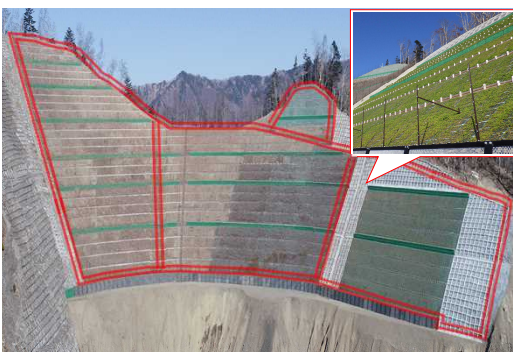


施工箇所に**植生保護工(シカ柵)**を設置。  
→ 食害は大きく減少

### ③ 緑化不良への対応

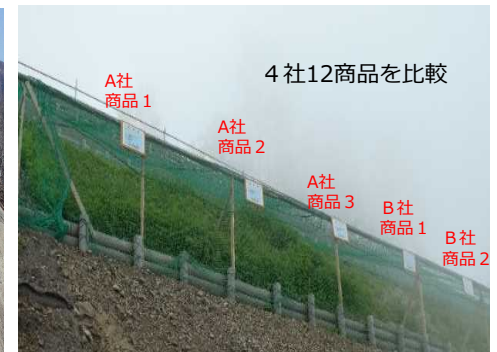

厳しい環境(標高、風、土壌等)に対応できる植生マットの検討のために**緑化試験を実施**し、現地に適したマットを選定。

## 4. 考察 (R3年度以降の復旧に向けて)

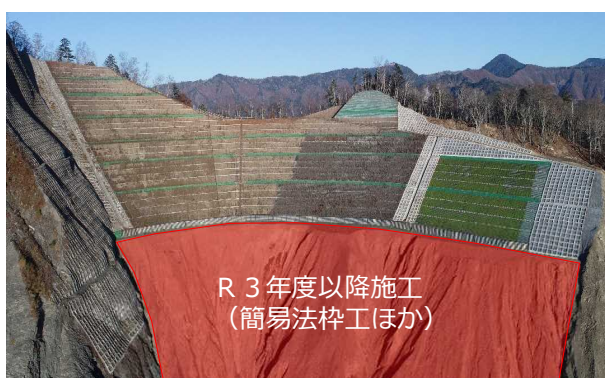


**考察1** これまでに発生した問題に、事前に対応するためには何が必要か

- ① 侵食状況等の地形情報を随時、簡易に入手する仕組みの検討。
- ② 近隣におけるシカの生態情報からシカ柵の要否を事前に検討。
- ③ 各種植生マットの差異と施工環境との相性のデータベース化の検討。

**考察2** これからの施工で起こりうる問題に対して何が必要か

 - ① 安全を第一とした施工を目指し、受注者との適時適切な協議の実施。
- ② 調査設計と現場との差異が生じた際のデータベース化。
- ③ 今後の復旧において、今回の緑化試験結果の反映。



**継続的な情報の収集・集約・蓄積を行う仕組みづくり**