


請負事業体等の災害発生報告(休業4日以上)

26 - 8

1 署 等 名	木曾森林管理署南木曾支署
2 事業の種類	請負事業（造林事業）
3 災害発生日時等	平成26年9月12日（金） 16時00分頃発生 怪我の程度：右急性硬膜下血腫・右肩骨折 休業見込み：調査中
4 災害発生場所	長野県木曾郡大桑村 阿寺国有林1218い林小班
5 契約相手方	有限会社 ヤマカ木材 代表取締役 勝野 英一
6 事業実行事業体	同上
7 被災者年齢等	年齢：63歳 性別：男性 2の事業の経験年数：40年 雇用区分：常雇 社会保険等加入状況：労災、雇用、健康、厚生、林退
8 従事作業	集造材作業：荷掛（森林環境保全整備事業 育成受光伐）
9 災害概況	<p>当日被災者（荷掛手）は、6時50分頃同僚9名と現場に到着し、作業ミーティングを行った。その後、同僚3名（A：集材機運転手、B：グラップル運転手、C：伐倒手（代理人））と集造材作業に従事していた。（他の6名は、D地点で次の架設作業に従事）</p> <p>16時00分頃、被災者は伐倒木①（ヒノキ元口径22cm、長さ約18m）を集材するため、先端部から約4m（径11cm）の箇所のスリングロープを巻き、ラジコンキャレージ（エンドレスライン走行式）で巻き上げを行い、無線で同僚Aに「ゆっくり盤台」の合図を送った。</p> <p>合図を受けた同僚Aが集材を開始したところ、同僚Bが空荷のままのスリングロープが送られてきたことを不審に思い、無線で被災者に連絡したが応答がなかったため、同僚Bが被災者の所に行ったところ、伐倒木①の下に倒れていた被災者を発見した。</p> <p>被災者は意識はあるものの動くことができなかったため、同僚Bは無線で同僚Aに災害発生を連絡し、同僚AがD地点にいた班長に、班長が救急車の要請と共に会社に災害発生の連絡をした。</p> <p>16時45分、南木曾支署へ災害発生の連絡。 17時00分、救急隊がドクターヘリを要請。 17時50分、被災者をヘリに収容、松本市の「相沢病院」へ搬送。 18時00分、松本労働基準監督署へ連絡。</p> <p>現場の状況から、集材機によりラジキャリを盤台方向へ移動し始めたところ、伐倒木①の元口部分が古い切株の間に挟まり、近くにあった立木A（ヒノキ胸高直径22cm、樹高17m）を支点に弓なり状態となった後、スリングロープを巻き付けた箇所から折れ、その反動で伐倒木①が被災者に当たり被災したものと推定される。</p>
10 その他特記すべき事項	玉掛け技能講習：昭和63年10月14日受講済み

災害発生箇所位置図位置図

長野県 木曾郡大桑村 阿寺国有林
1217. 1218林班

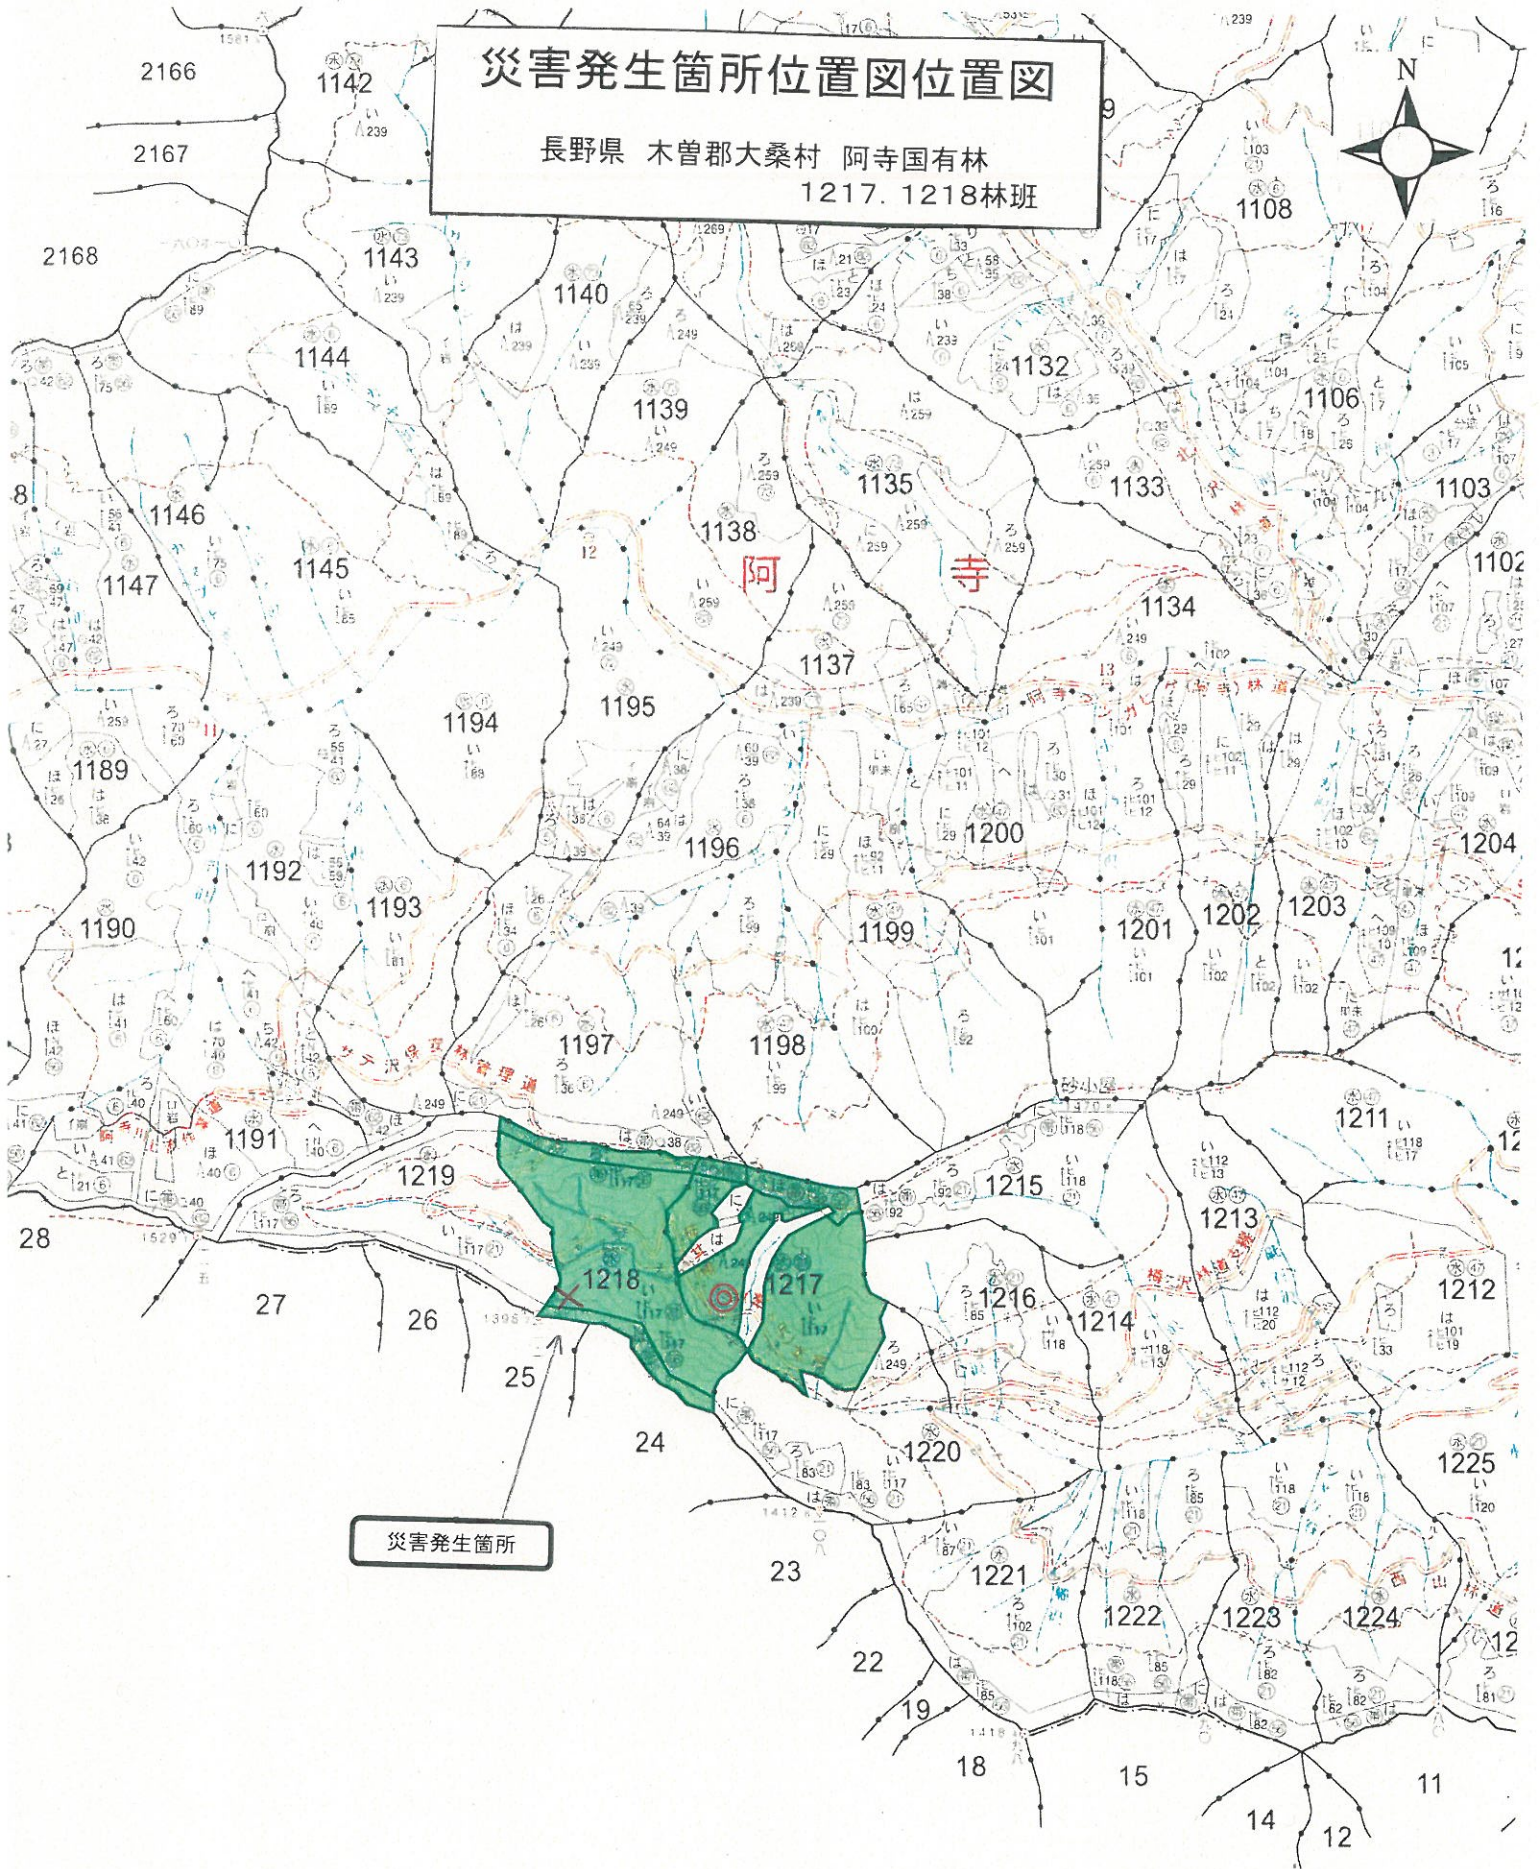

災害発生箇所

柿


南 木 曾

◎印箇所
北緯35° 41' 15"
東経137° 33' 24"


1:20,000

凡例	
	請負契約箇所
	林道


災害発生箇所位置図

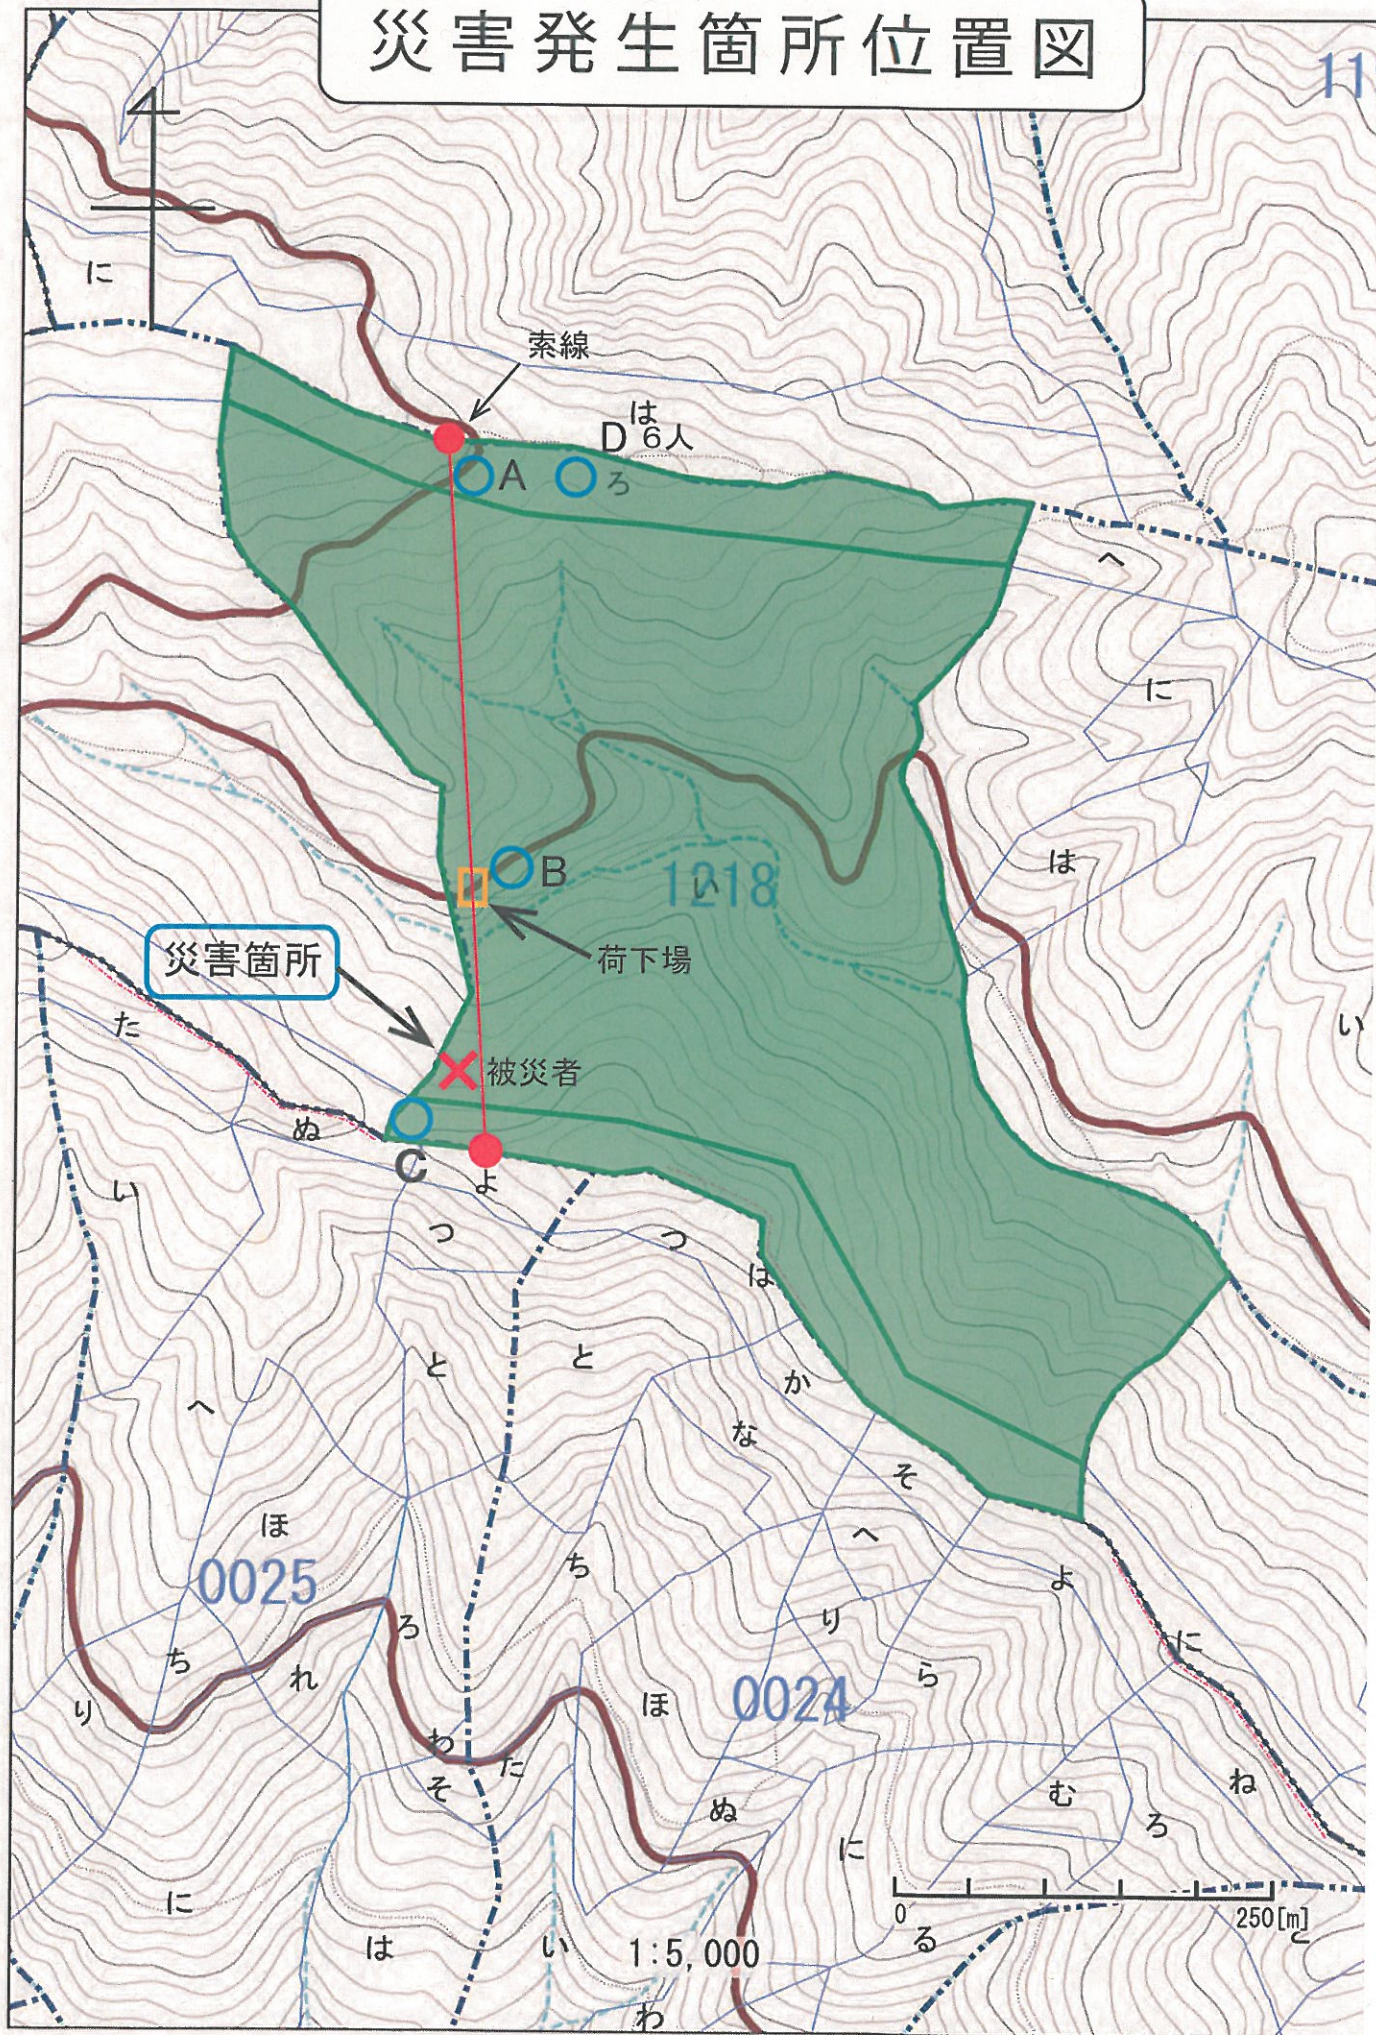

災害発生箇所見取り図(平面図)

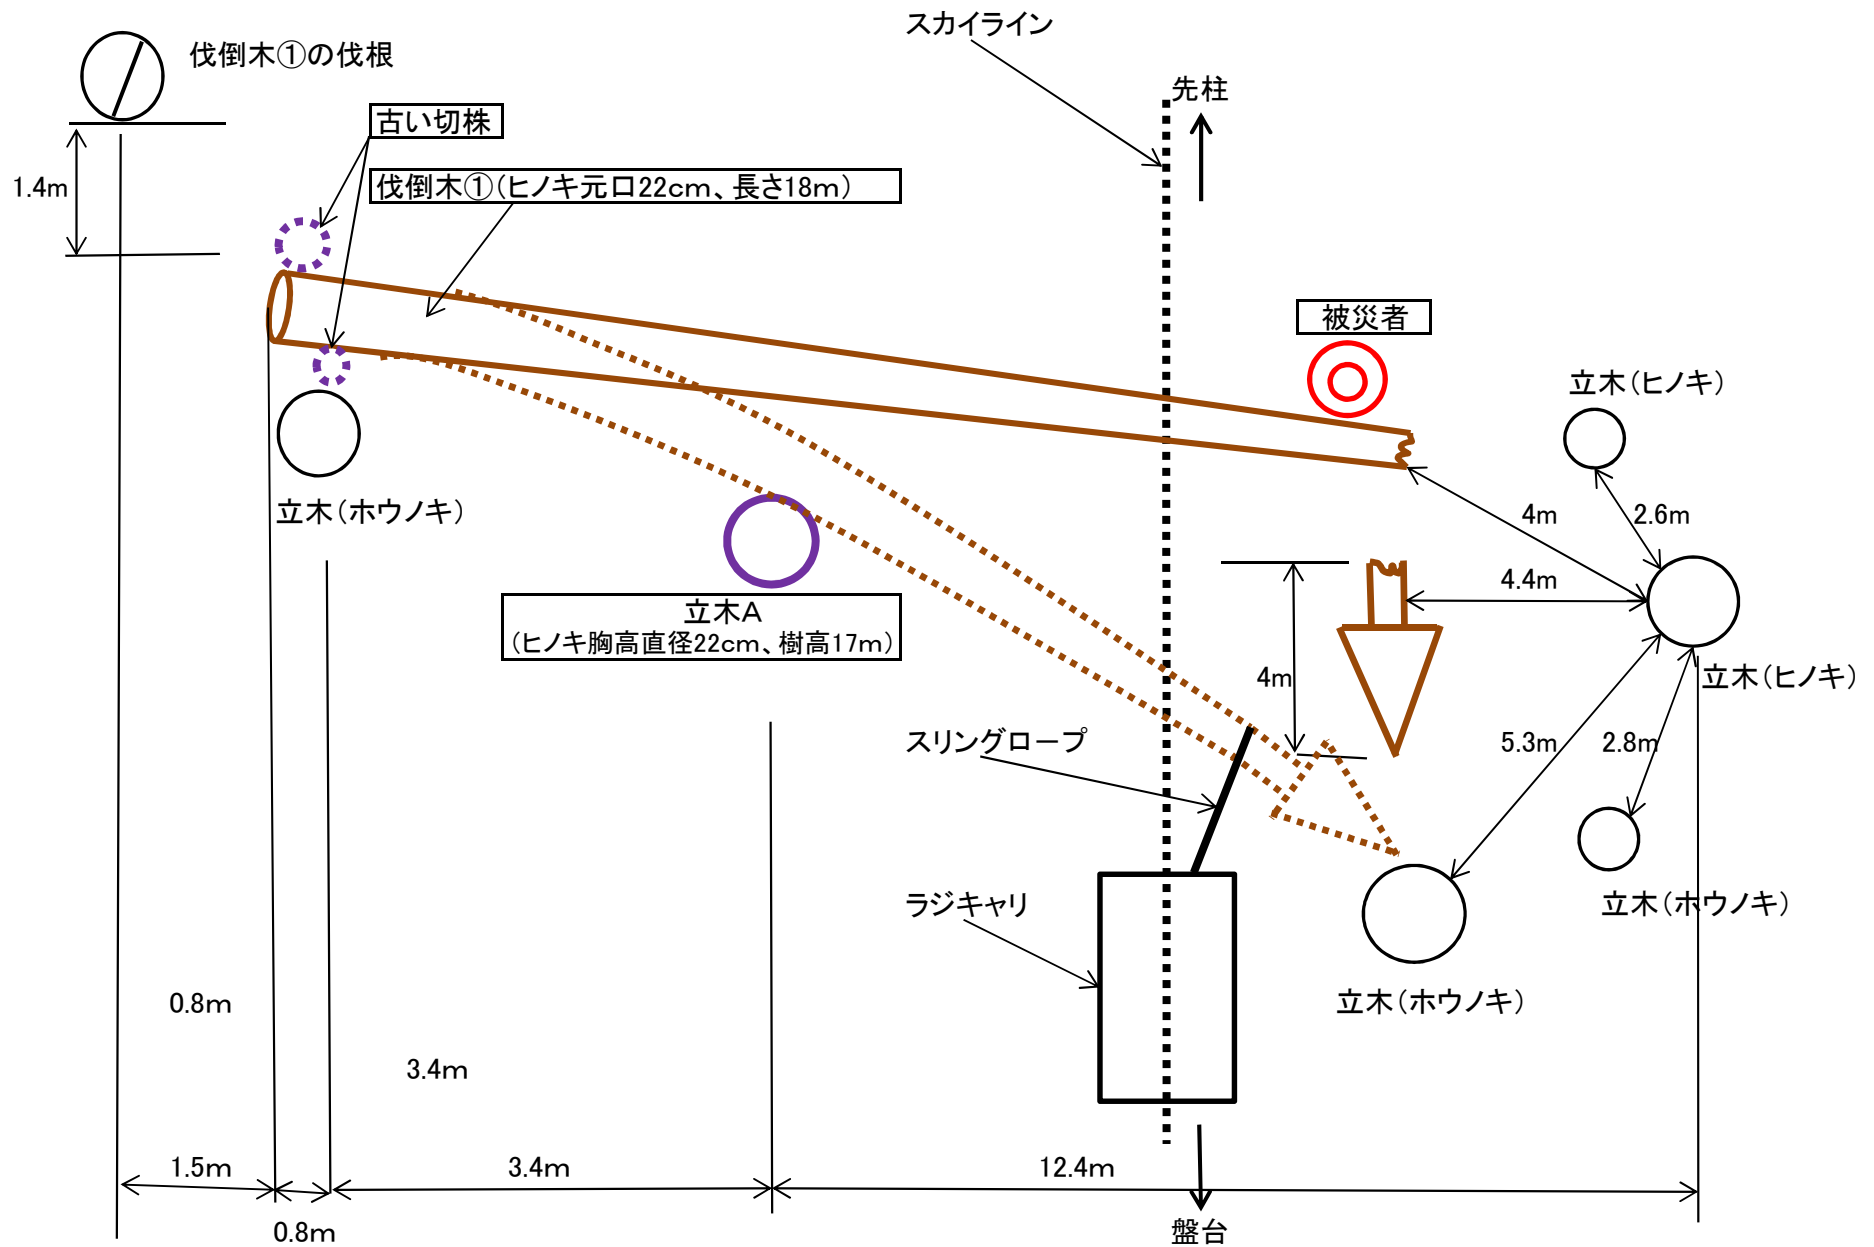

災害発生状況見取図

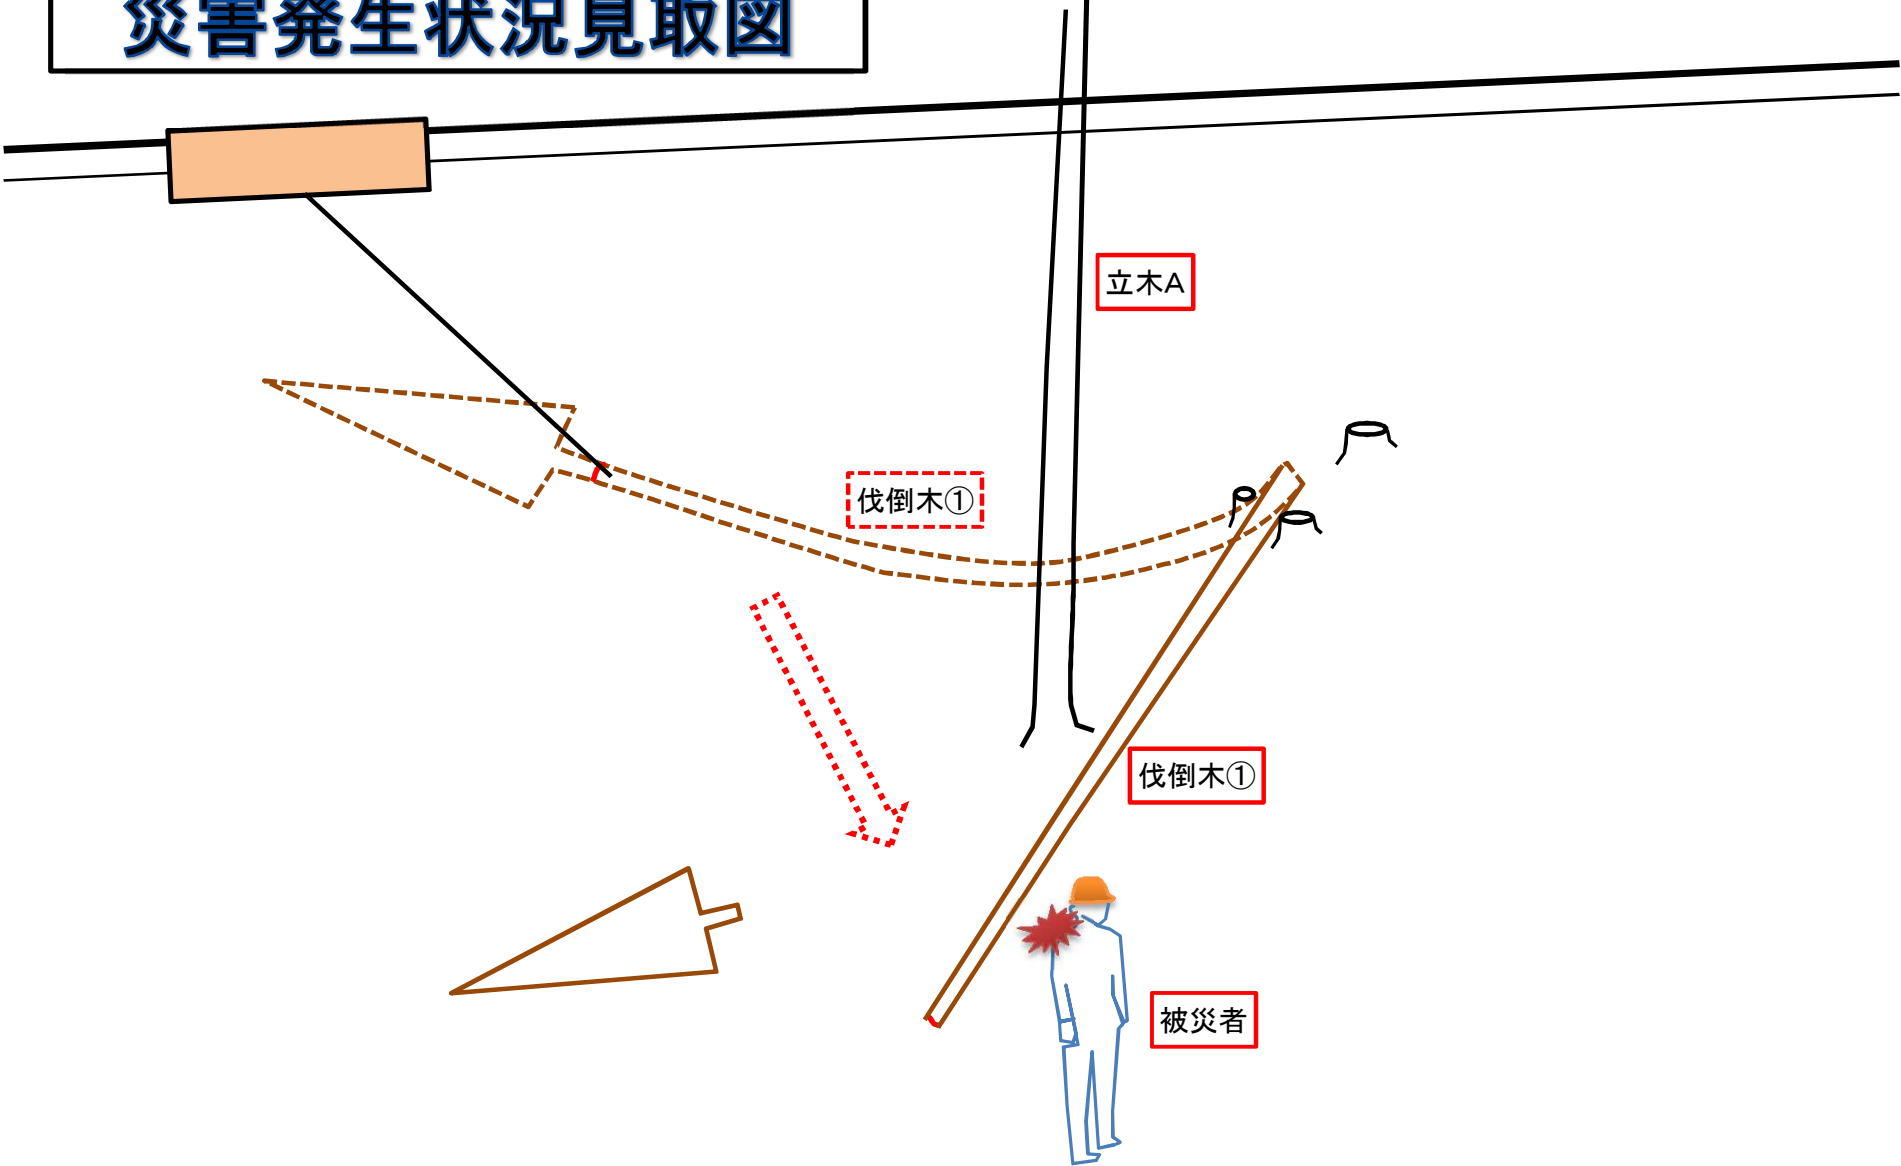

災害発生状況写真(想定)

