参考3

木材産業における作業安全について

木材産業における労働災害の発生概要

- 木材·木製品製造業(家具を除く)の死亡災害と休業4日以上の死傷災害は、平成11年と比べて約7割減少しているが、近年は微減で推移。
- 死傷年千人率(労働災害の発生率)は、全産業と比較して約4.6倍。製造業全体と比較しても約4.3倍。

〇 木材産業における労働災害の発生状況

■ 死傷者数の推移



資料:厚生労働省「労働者死傷病報告」 注:H23年は東日本大震災を原因とするものを除く


■ 労災保険率(R3年度)

木材·木製品製造業 林業 全産業 労災保険率 14/1000 60/1000 4.5/1000

資料:厚生労働省

注:労働保険料は賃金総額に労災保険率を乗じて得た額

■ 産業別死傷年千人率の推移

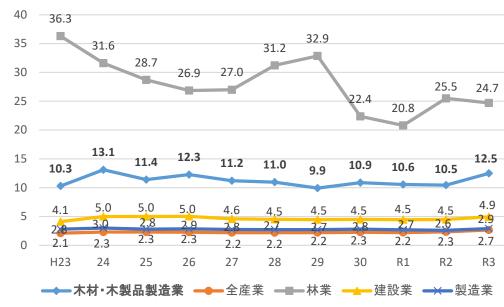

資料:厚生労働省「産業別死傷年千人率」

注:死傷年千人率とは、労働者1000人あたり1年間に発生する労働災害による死傷者数(休業4日以上) を示したもの。

労働災害の分析(木材・木製品製造業)

- 労働災害の傾向を分析すると、事故の型別の上位は「挟まれ、巻き込まれ」「きれ・こすれ」、起因別の上位は 「木材加工用機械」、「材料」、「動力運搬機」となっており、他の製造業とは異なる傾向。
- これは、木材・木製品製造業が、木材を切削する機械を常時使用すること、重量物である木材を機械により搬送・移動することによる事故の傾向であると考えられる。

■ 事故の型別死傷者数(H29~R3) 木材・木製品製造業 ■挟まれ、巻き込まれ ■切れ・こすれ ■飛来・落下 - 転倒 ■墜落•転落 ■激突され ■動作の反動・無理な動作 10% ■激突 24% ■崩壊・倒壊 ■その他 製造業(木材・木製品製造業を除く) ■挟まれ、巻き込まれ ■切れ・こすれ 2% ■飛来•落下 - 転倒 ■墜落・転落 ■激突され ■動作の反動・無理な動作 ■激突

■崩壊・倒壊

■その他

■高温・低温の物との接触

起因別死傷者数(H29~R3) 木材·木製品製造業 ■木材加工用機械 ■材料 2% 2% ■動力運搬機 ■仮設物、建築物、構築物等 ■一般動力機械 ■用具 10% ■人力機械工具等 ■荷 15% ■動力伝導機構 ■その他 製造業(木材・木製品製造業を除く) ■木材加工用機械 ■材料 ■動力運搬機 ■仮設物、建築物、構築物等 ■一般動力機械 ■用具 ■人力機械工具等 21% ■荷

■動力伝導機構


■その他

■金属加工用機械


死亡災害の分析(木材・木製品製造業)

- 死亡災害を分析すると、事故の型別では「挟まれ、巻き込まれ」「墜落・転落」「激突され」が約8割
 起因別では「動力運搬」「木材加工用機械」が約8割。
- 事故の型別「挟まれ、巻き込まれ」「墜落・転落」を分析すると、機械のメンテナンス中や清掃中に 被災するケースが過半を占めていることから、重点的な対策が必要。


■ 事故の型別死亡者数(H29~R3)

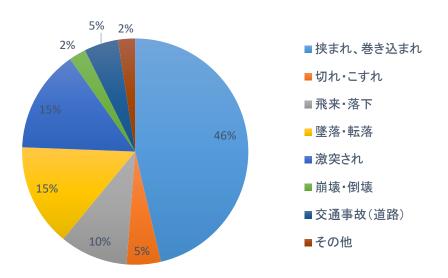

■ 起因別死亡者数(H29~R3)

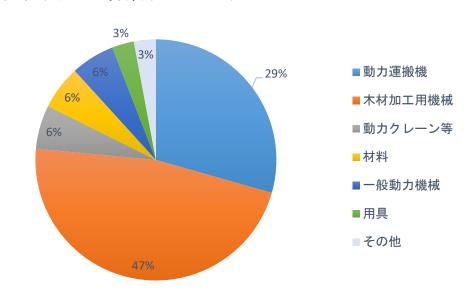


■ 「挟まれ、巻き込まれ」「墜落・転落」の機械のメンテナンス等の割合(H28~R2)

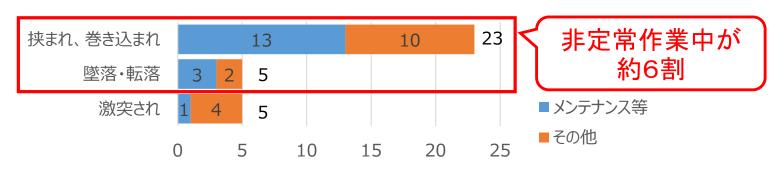


資料:厚生労働省「労働者死傷病報告」 注:H23年は東日本大震災を原因とするものを除く

年齢×経験年数別の事故発生状況(木材・木製品製造業)

- ・ 経験年数5年未満の作業者による事故発生件数が顕著に高い。経験年数が増すにつれて、事故発生件数は減少 傾向に推移。
- ・ 最も事故発生件数の多い経験年数5年未満のグループの中にも、幅広い年齢層の作業者が含まれている。
- R元年木材産業死亡・重篤事故 被災者年齢×経験年数別発生件数

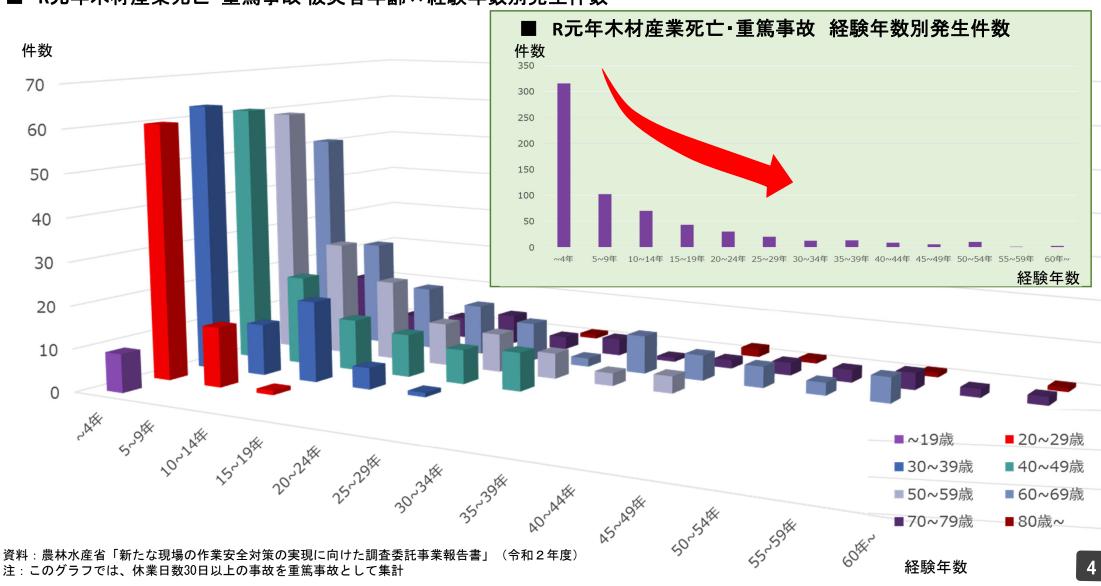


令和3年都道府県別死傷者数等(木材·木製品製造業)

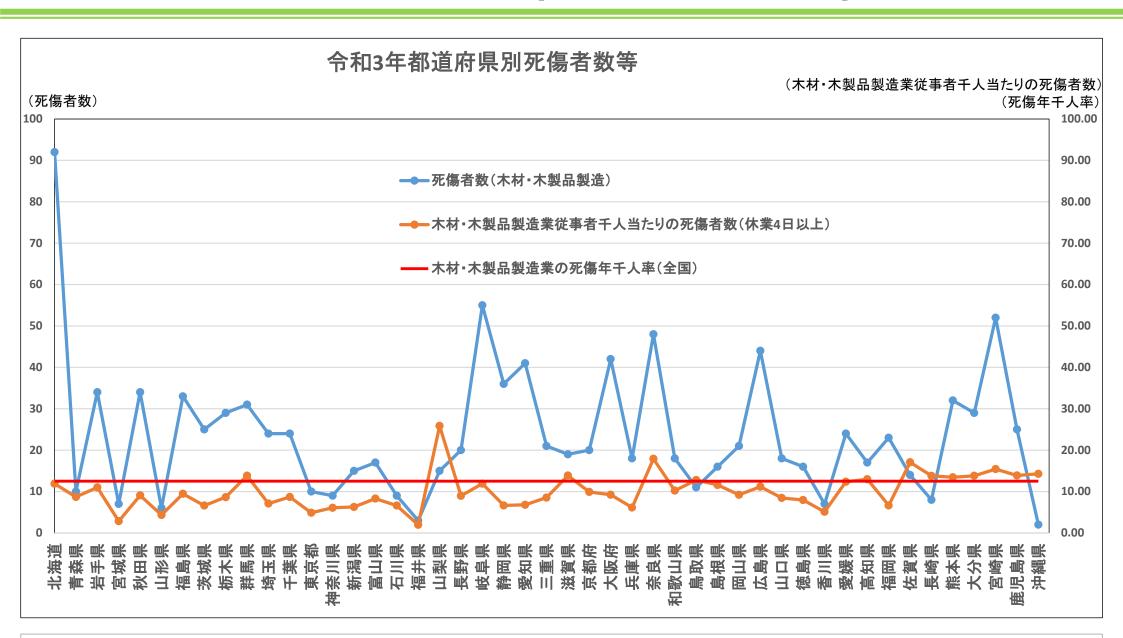

- 注1: 令和3年死傷者数は厚生労働省の「労働者死傷病報告(令和3年確定値)」
- 注2: 木材・木製品製造業従事者千人当たりの都道府県別死傷者数は、木材・木製品製造業従事者数に平成27年の国勢調査の値を使用し、林野庁にて試算。木材・木製品製造業の死傷年千人率は、厚生労働省「産業別死傷年千人率(令和3年)」を引用(労働者数は総務省の労働力調査を使用)。両数値の分母が異なることに留意。

東北における県別死傷者数等の推移(木材・木製品製造業)

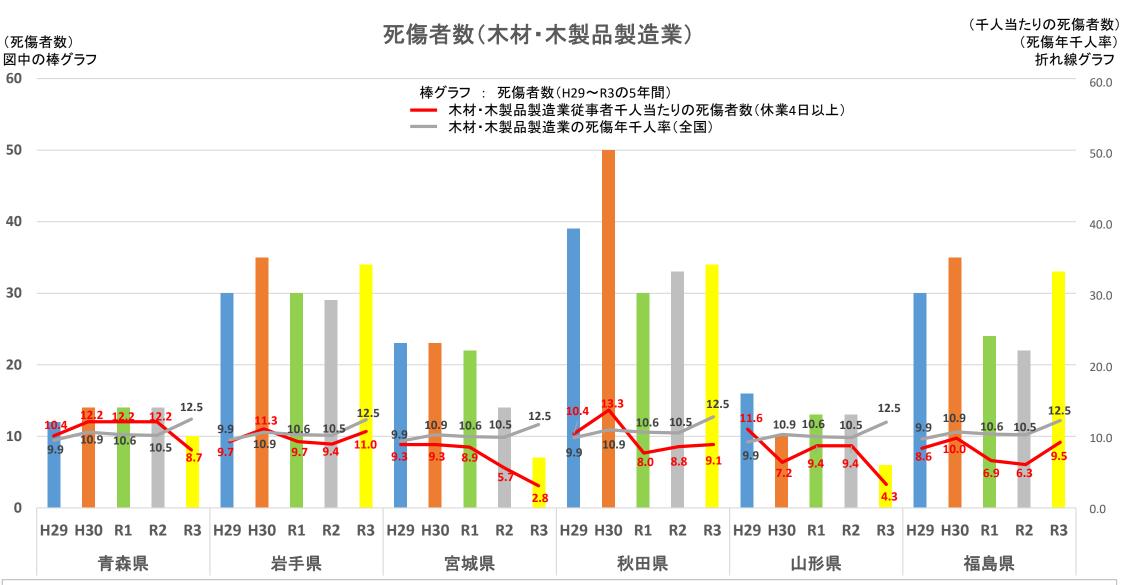

- 注1: 死傷者数は厚生労働省の「労働者死傷病報告」
- 注2:木材・木製品製造業従事者千人当たりの県別死傷者数は、木材・木製品製造業従事者数に平成27年の国勢調査の値を使用し、林野庁にて試算。木材・木製品製造業の死傷年千人率は、厚生労働省「産業別死傷年千人率(令和3年)」を引用(労働者数は総務省の労働力調査を使用)。両数値の分母が異なることに留意。

令和 4 年死亡災害発生状況(木材·木製品製造業)

■ 死亡災害月別発生状況

(令和4年11月7日現在)


	年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年計
木材•木製品	R3	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	7
製造業	R4	1	1	0	0	0	2	0	2	0	2	-	-	8


■ 令和4年死亡災害事例

れ、圧迫された。

(令和5年1月現在で把握しているもの、確認中含む)

都道 府県	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
茨城	木くずを圧縮する圧縮機の近くで、踏み台(高さ52cm)から圧縮機の架台(高さ72cm)に乗り移ろうとして 足を踏み外し、転 落 して地面に激突した。							
兵庫	工場内で梱包用木枠部品を製造する機械で木枠を組み立てるワイヤーバウンドボックスのワイヤーのもつれを調整しようとしたところ、機械を停止させていなかったため、調整箇所付近の回転軸から突出したピンに上着の フードが引っ掛かり巻き込まれた 。							
宮城	ダブルバンドソー(製材機)に丸太を送給するチェーンコンベヤー下方の 架台の下を清掃するために立ち入った 際、チェーンコンベヤーの丸太を引き上げるためのL型の 金具に顔を引っ掛けられ、他の部材との間に頭部を挟まれた 。							
岩手	サイロから煙が出ている通報を受け、作業員が貨物自動車の荷台に載ってサイロの下方の落下口の蓋を開け、棒で突いたところ、火のついたおが屑が下方に落ち、一気に空気に触れたために、激しく燃焼した。火のついたおが屑を浴びた作業者2名のうち1名が療養中に死亡。 おが屑はサイロ内で自然発火 したものと推定。							
福井	被災者は倉庫内で出荷する建材の運搬補助作業、梱包作業を行っていたが、夕方に体調不良を訴え、休憩をとった。そ の後休憩室で椅子に座って休んでいたが、同僚が休憩室で意識混濁した被災者を発見し、病院に救急搬送された。原因 は 熱中症 によるものと推測されている。							
大阪	テーブルリフターに合板92枚(重さ1.3t)を載せ所定の位置まで上昇させようとしたが、上昇しなかったため、テーブルリフ ター下部に入り油圧ホースの補修を行っていたところ、油圧が低下して テーブルリフターが下降したため胸部を挟まれた 。							
愛知	信号機のない交差点で、一方通行の市道を逆走してきた乗用車が会社の送迎用マイクロバス(18人乗車)の後方側面に 衝突し、マイクロバスが横転。バスに乗っていた社員が頭部外傷により死亡。							
宮城	生産開始前の段取り作業中において、製品を運搬するために上昇・下降する 電動スタッカーリフトと生産設備のフレーム にはさまれた。							
宮	端材から板材を生産するラインで、端材が送られてこなかったことから機械へ近づいたところ、機械に作業服が巻き込ま							

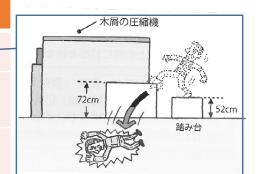

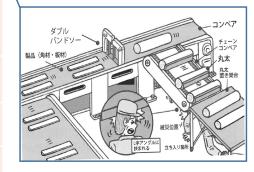

資料: 林業・木材製造業労働災 害防止協会「林材安全」、都道 府県聞き取り

(参考) 第 14 次労働災害防止計画(案)の検討状況

※令和4年12月14日に開催された第151回労働政策審議会安全衛生分科会の資料から、林野庁木材産業課にて作

- ○厚生労働省は、2023年度を初年度とする5年間の「第14次労働災害防止計画(案)」について審議中。
- 〇計画案では、製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を2027年までに2022年と比較して5%以上減少させることなど、製造業の目標等が盛り込まれている。
 - 第 14 次労働災害防止計画(案)抜粋

※第151回労働政策審議会安全衛生分科会資料より

- (3) 計画の目標
- ア アウトプット指標
 - ・ 機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を2027年までに60%以上とする。
- イ アウトカム指標
 - ・ 製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を 2027 年までに 2022 年と比較して5%以上減少させる。
- (6)業種別の労働災害防止対策の推進
- ウ製造業対策
- (ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
 - ・ はさまれ・巻き込まれなどによる労働災害のおそれがある危険性の高い機械等については、製造者(メーカー)、使用者(ユーザー)それ ぞれにおいてリスクアセスメントを実施し、労働災害の防止を図ることが重要であることから、「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平 成 19 年7月 31 日付け基発第 0731001 号)に基づき、使用者においてリスクアセスメントが適切に実施できるよう、製造者は、製造時のリス クアセスメントを実施しても残留するリスク情報の機械等の使用者への確実な提供に取り組む。
 - 機能安全の推進により機械等の安全水準を向上させ、合理的な代替措置により安全対策を推進する。
- (イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
 - ·製造業で使用される機械等について、国際整合化などの技術の進展に対応した安全基準(ボイラー構造規格等)の見直しを行う。
 - ・作業手順の理解や危険への感受性を高めるためのVRの活用について、より安全に資するものとなるよう所要の要件を検討する。
 - ・機能安全を活用し、危険な作業を信頼性の高い技術で置き換えることを通じて、現場の作業者が労働災害に被災するリスクを低減させる取組を推進する。

木材産業の作業安全強化対策

- 木材産業は他産業と比べて、作業事故の発生率が高く、木材産業が持続的に発展するためには、若者が未来を託せる安全な職場環境にすることが必要。
- 〇 農林水産省では、有識者会議を設置し、令和2年度に作業安全対策の推進に向けて農林水産業・食品産業分野横断的に「農林水産業・食品産業の作業安全規範」を策定するとともに、事故実態の分析を踏まえた研修資材等を作成・普及。
- 木材産業においても、こうした規範や研修資材等を活用した情報発信を強化するとともに、事故実態の分析を踏まえた施設への安全装置等の導入を推進し、現場段階で労働災害防止に向けた安全意識の向上・行動変容を促しつつ、労働災害の件数減を実現。

これまでの取組・背景

農林水産業・食品産業分野横断的な取組

■農林水産業・食品産業の現場の新たな作業安全 対策に関する有識者会議の設置

<u><作業安全の規範策定></u>安全意識向上に向けて、事業者等に取り組んでいただきたい事項を整理した**作業安全に関する規範**を策定・普及。

<作業安全推進weekの開催> 中央段階で作業 安全対策の優良事例紹介や分野ごとの安全対策に 係る情報交換のためのウェビナー等を開催。

■作業安全対策の実現に向けた研修資材等の作成

木材産業で事故が起きやすいシチュエーションを 想定し、<mark>研修映像等を製作</mark>。

| 日本学の本語 | 日本学の本語 | 日本学の本語 | 日本学の本語 | 日本学の本語 | 日本学の本語 | 日本学の表示 |

▲規範の取組チェックシート



▲VR映像



木材産業における典型的な事故事例

■事故の型別死傷者数 (H26~30) 労働災害の傾向を分析すると、 事故の型別の上位は、「挟まれ、巻き込まれ」で全体の約3割。



出典: 厚労省「労働者死傷病報告」

典型的な事故事例:搬送装置への巻き込まれ

搬送装置による巻き込まれ事故における作業種類の割合 (2019年)※無作為抽出による標本調査

調整· 点検、 11% 清掃中 89%

意図的に機械を 停止せずに作業した

出典: 令和2年度 農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業の うち新たな現場の作業安全対策の実現に向けた調査委託事業

木材産業における新たな作業安全対策(令和4年度)

規範等を活用した情報発信の強化

安全意識の向上、行動変容による作業事故の削減

■林業・木材産業全国作業安全運動促進事業

中央段階で有識者を交えた安全推進ウェビナーや現地での作業安全講習の開催など、作業安全規範やVR事故体験映像等の普及啓発資材も活用し、全国作業安全推進運動を展開。



作業安全推進会議の全国展開

■木材産業労働安全活動促進事業

安全コンサルタントによる安全診断・ 指導・改善方策の提示を10カ所程度の木 材産業関連事業者に対して実施し、報告 会を実施。







・危険箇所への注意喚起の張り紙 ・朝礼でのリスクアセスメント

専門家による事業所の安全対策実施状況の診断

安全な作業環境整備

工場の作業環境改善による 作業事故の削減

■木材加工設備導入等利子助成事業(インターロック等の安全装置等の導入支援)

製材・合板工場等における木材加工機械 周辺への安全柵設置や安全柵の開閉時に機 械が自動的に停止するインターロックの導 入など、安全設備や装置等の導入を支援。





インターロック装置

▲シートスイッチ

今後の作業安全関連のウェビナー等

1. 作業安全推進Week

- 〇農林水産業・食品産業に関わる方々が、作業安全対策を自分事と捉え、何よりも安全、人命を優先することが重要であることを再確認する機会と するため、「農林水産業・食品産業作業安全推進Week」を実施します。
- 〇 期間中は、農業、林業・木材産業、漁業及び食品産業の各分野の民間事業者、関係団体、研究機関及び行政機関が集い、分野ごとの安全対策 に関する情報発信や意見交換を行う「作業安全推進ウェビナー」を開催します。

2月14日(火)14:00~16:00@オンライン



2月	14日(火) 14:00~16:00 概要	講演者
1	林業の労働災害の近年の特徴(講演)	国立研究開発法人森林研究·整備機構 森林総合研究所 林業工学研究領域 省力化技術研究室 主任研究員 猪俣 雄太 氏
2	林業労働安全衛生装備・装置の普及と課題(講演)	株式会社森林環境リアライズ 専務取締役 石山 浩一 氏
3	外山木材株式会社における作業安全の取組について(講演)	外山木材株式会社 製造部長 西久保 有亮 氏



事前登録はこちらからhttps://chusanren.tokyo/anzen-week

(問い合わせ先)農林水産省委託事業事務局 一般社団法人中部産業連盟 東京事業部 担当 砂田・寒河江 Email: <u>anzen-week@chusanren.or.jp</u>

2. 木材産業の安全コンサルタントによる安全診断・指導・調査分析事業報告会

○ 木材産業における労働安全対策を推進するため、安全コンサルタントが本事業に応募された木材産業事業者の中から選定された事業者について 安全診断等を行い、改善方策の提示を行う事業を実施しています。今回は、その報告会をウェブにて行います。

2月17日(金)13:00~@オンライン

※詳細については、近日中に一般社団法人全国木材組合連合会のページにアップする予定です。

https://www.zenmoku.jp/

木材産業における火災の例

傷の程度は明らかでないが、

サイロから出火し、

すぐ消し止められたが、

新秋木工業は合板工場から出火し、

長)の秋田市向浜の工場で27日、

相次いで火災が発生した。

最近の大きな火災の事例(報道情報より引用)

業種	月日	月日 所在地 事業体		被害状況等	原因等		
合板製造	6/19	鳥取県境港市	日新本社工場	鉄骨2階建ての工場約 1万7500平方メートル を全焼	機械が稼働していない 休業日に、単板の乾燥 機に付随するナットの 溶接工事を請け負い会 社が行い、乾燥機の近 くから出火した		
合板製造	10/27	秋田県秋田市	新秋木工業	乾燥機から火の粉が 出た後、爆発音がして、 木材などに火が付き燃 え広がった	調査中		
合板製造	10/27	秋田県 秋田市	秋田プライ ウッド	発電用ボイラーに送る チップサイロからの出 火	調査中		
製 材	12/13	宮崎県日向市	耳川木材加 エセンター (耳川林業事 業協同組合)	木材加工センター内の 木造の倉庫1棟およそ 500平方メートルが全 焼	調査中		

日向市東郷町の木材加工センターで火災 倉庫1棟を全焼 けが人

mrt宮崎放送



棟を全焼しました。消火活動は現在も続いています。

(秋田市、井上篤博社長)と新秋木工業(東京都、佐々木健次郎社 原因は調査中。新秋木工業の損 秋田プライウッドはチップ 令和4年10月31日日刊木材新聞より

秋プラはチップサイロ、新秋木は工場から出火

構造用合板需給ひつ迫に拍車

の溶接の火花がドラ このため、引いるよう

歌

たが、日新本社関係者らに被害はなかった。 られる。作業員2人が熱傷のため搬送され らかの可燃物から火災が広がったものとみ

同工場での生産量の90 、縦、横の長さのど かが1

工場でも 年の月にも、

4社が行ってるが、

ってきたが、どの分野や火山灰系等多彩にな さらには石膏ボ 状態だ。さら

令和4年6月21日日刊木材新聞より

令和4年12月13日宮崎放送より

3×9、10尺ほかの構造用長尺合板生産不能 ず、復旧のめどはたっらく停止せざるを得

X6の一般物でひっ迫 X6の一般物でひっ迫 特殊物となるとなおさ